

AOFAR[®]

L A S E R R A N G E F I N D E R S

H U N T I N G

HX-800H

www.aofar.com

SOMMARIO

1.	SOMMARIO	2
2.	SPECIFICHE DEL PRODOTTO	3
3.	ELENCO DEGLI ARTICOLI	4
4.	NOME COMPONENTI	5
5.	CONSIGLI PER L'USO	5
6.	ISTRUZIONI PER L'USO	6
	Messa a fuoco	6
	Commutazione codice M / Y	6
7.	DESCRIZIONE DEL DISPLAY SCHERMO	7
8.	ISTRUZIONI RANGING IN MODALITÀ CACCIA	8
9.	MODALITÀ DI BLOCCO	9
10.	USARE ISTRUZIONI DI SICUREZZA	9
	Avvertimento!	10
	Attenzione!	10
11.	USO E PRECAUZIONI DELLA BATTERIA AL LITIO	11
12.	MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI	12
13.	CONTATTACI	12
14.	FAQ	12

Grazie per aver acquistato AOFAR HX-800H (di seguito, il prodotto). Si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il telemetro laser per garantirne il corretto utilizzo.

2. SPECIFICHE DEL PRODOTTO

1.	Modello	HX-800H
2.	Taglia	121 x 72 x 43mm
2.	Peso	191g
3.	Fonte di potere	Batteria al litio CR2 x1
4.	Campo di misura	5 ~ 800 m / Y
5.	Errore di misurazione	Entro 5 ~ 600m / Y l'errore misurato è $\pm 1m / Y$
6.	Ingrandimento	6 volte
7.	Diametro obiettivo	25 millimetri
8.	Diametro dell'oculare	16 millimetri
9.	Uscire dal diametro della pupilla	3,5 millimetri
10.	Lunghezza d'onda del laser	905nm
11.	Tipo di laser	Class1
12.	diottria	$\pm 3^\circ$
13.	Temperatura di esercizio	-10 ~ 50 °C
14.	Temperatura di conservazione	-20 ~ 60 °C
15.	Impermeabile	IPX4 impermeabile

3. ELENCO DEGLI ARTICOLI

Telemetro laser


La batteria per il test viene caricata nel mirino laser

AOFAR[®]
LASER RANGEFINDERS

HUNTING
HX-800H

www.aofar.com


Manuale di istruzioni

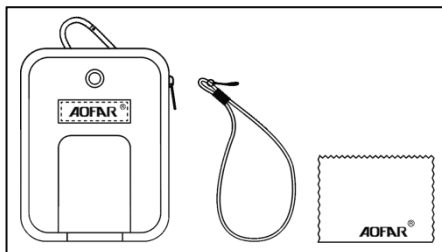

Borsa a mano, fune e panno per la pulizia

4. NOME COMPONENTI

- ① Obiettivo a trasmissione laser
- ② Ricezione laser
- ③ Distance UnitSwitch
(m Meter / Y Yard Code)
- ④ Pulsante di accensione / lettura
- ⑤ Focalizzazione rotante
- ⑥ (display a cristalli liquidi)
- ⑦ Tappo della batteria
- ⑧ Foro di collegamento dell'imbracatura

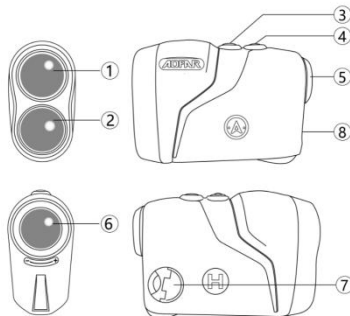

5. CONSIGLI PER L'USO

Il principio: calcola la distanza in base al tempo di riflessione in cui il laser viene riflesso da un oggetto irradiato dopo il laser che irradia l'oggetto. A causa di condizioni diverse (colore, forma, materiale, condizioni meteorologiche, ecc.) Dell'oggetto, si può verificare un errore di misura o un risultato di misurazione di imprecisione Il prodotto può perdere la precisione nelle seguenti condizioni e ambienti:

Nebbia pesante

Difficile mirare all'oggetto tramite il laser (l'oggetto target è troppo piccolo)

Riflessione bassa dell'oggetto (l'oggetto target è nero, forma complessa, superficie curva, superficie dell'acqua, superficie del vetro, superficie dello specchio, ecc.) Bassa potenza della batteria

6. ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accedere a ⑥ e premere il tasto di accensione / ④, come indicato nella figura a destra.

La misurazione può iniziare dopo 2 secondi. Il telemetro laser si spegnerà se nessuna operazione entro 8 secondi.

2. Doppio del cerchio al centro di ⑥ e dell'oggetto quindi premere Power / ④ per vedere il risultato.

La parte superiore mostra l'angolo della pendenza ascendente / discendente, quindi la distanza per compensare la pendenza ascendente / discendente, i. e. la distanza effettiva delle palle da colpire.


Per la distanza di compensazione per la pendenza ascendente / discendente. si prega di fare riferimento a pagina 8 "Istruzioni a distanza in modalità caccia".



Messa a fuoco

Si prega di regolare la manopola F ⑤ fino a quando il bersaglio è chiaramente.

Commutazione codice M / Y

Premere il tasto di commutazione unità distanza (codice m / Y) ③ per passare. DESCRIPTION OF THE SCREEN DISPLAY

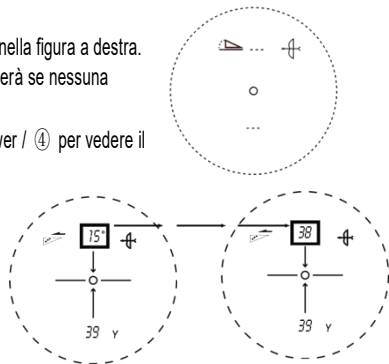

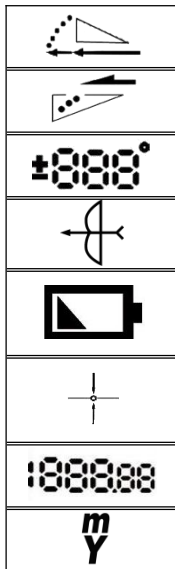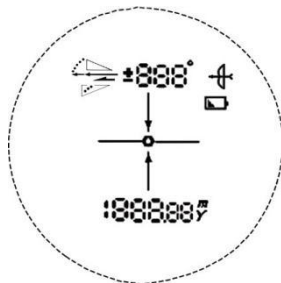7. INDICACIÓN DE EXHIBICIÓN DE INTERFAZ


Display degli aggiornamenti:
l'obiettivo è in salita

Esposizione in discesa: l'obiettivo
è in discesa

Angolo e distanza da
compensare

Modalità di caccia

Batteria scarica: il segnale
rappresenta una batteria scarica.
Si prega di cambiarne uno nuovo.

Target marker: sovrapponi il
cerchio centrale con l'oggetto
target da misurare

Distanza di misurazione: distanza
rettilenea

Display unità distanza: l'unità
distanza a tua scelta

8. Istruzioni per la suoneria in modalità Caccia

La linea di vista è di 32 iarde, l'angolo è -44 gradi e la distanza compensata del campo dell'angolo è di 23 iarde.




Quindi, invece di sparare come 32 yard, sparando a 23 yard. Se dovessi sparare come 32 yard, spareresti sopra la cima del cervo a causa dell'angolazione severa.

I cacciatori di prua vogliono sapere la vera distanza orizzontale perché è così che si esercitano a sparare e, una volta che lo sanno con sicurezza, possono fare gli aggiustamenti necessari. Dare al cacciatore di arco altro che la distanza orizzontale crea ulteriore confusione e incertezza.


Molte persone credono erroneamente che le riprese in salita si comportino diversamente dalle riprese in discesa a causa della gravità. Tuttavia, non è dovuto alla gravità, ma piuttosto a un'aberrazione del sistema di mira utilizzato sugli archi.

Il perno di puntamento su un arco risiede in pollici sopra l'asse meccanico della freccia. Ad esempio, quando si punta a 23 gradi su una inclinazione, la freccia è ad un angolo diverso.

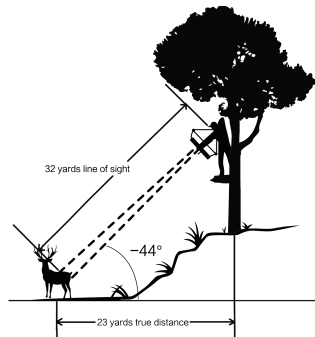

9. MODALITÀ DI BLOCCO

Se dietro l'obiettivo c'è un albero, la distanza tra i due non sarà inclusa. La distanza ottenuta sarà quella tra il punto di misurazione e l'obiettivo davanti.

In modalità di blocco, si prega di armare l'oggetto che si sovrappone al cerchio dell'obiettivo mentre si preme Alimentazione / ④. Una volta che l'oggetto è mirato, i numeri appariranno e vibranti per avvisare l'utente  (segno di sottotensione visualizzazione normale dei dati, pausa di vibrazione).

Notare che questa modalità è avida di elettricità e pertanto non è consigliabile utilizzarla frequentemente.

10. USARE ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Evitare che lo strumento cada o si danneggi e non manometterlo mai. In caso di rumori anomali, contattare il servizio clienti della nostra azienda.
- La temperatura operativa per questo prodotto è -10 °C ~ 50 °C. Si prega di utilizzare o mantenere lo strumento entro la gamma di temperature di esercizio ed evitare l'uso in un ambiente a forte variazione di temperatura.
- Si prega di non tenere il prodotto sotto la luce diretta, a temperature elevate o basse temperature per un lungo periodo. (ad esempio nel bagagliaio di un'auto).
- Non esporre questo prodotto alla luce solare o temperature elevate o basse (ad esempio il bagagliaio dell'auto).
- Non utilizzare o conservare il prodotto nell'ambiente con forti radiazioni elettromagnetiche / radiazioni o campi magnetici.
- Se il prodotto non verrà utilizzato entro un determinato periodo, rimuovere la batteria e conservarla in un luogo fresco e asciutto. Si consiglia inoltre di mettere questo prodotto in una scatola asciutta.

- Non smontare, modificare o riparare il prodotto da soli, il danno dello strumento e l'irradiazione del laser possono causare danni alla vista e altri danni.
- Si prega di non usarlo in aree polverose per evitare guasti.
- Non tenere vicino a fiamme o oggetti a temperatura elevata (ad esempio un riscaldatore) per evitare deformazioni o guasti.
- Sebbene il prodotto abbia una funzione anti-pioggia, non bagnarlo o immergerlo in acqua intenzionalmente. Quando c'è umidità intorno al pulsante, si prega di riattivarlo dopo averlo tolto e non usarlo in acqua.
- Si prega di confermare che il coperchio della batteria è chiuso quando è in uso.

Avvertimento!

Non puntare il laser ①.

Non misurare per gli occhi degli altri.

Non premere Power / ④ se non è necessaria alcuna azione. È vietato staccare questo prodotto da soli.

Dovrebbe essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Non guardare mai costantemente la luce del sole o una fonte di luce intensa.

Attenzione!

È normale che uno specchio si bagni quando la temperatura cambia bruscamente. In questo caso, rimuovere la batteria e non utilizzare il dispositivo finché non si asciuga.


Il passaggio da un luogo freddo a una stanza calda del prodotto può provocare la formazione di condensa sull'aspetto e sulle parti interne. Per evitare questo fenomeno, posizionare il dispositivo in un sacchetto di plastica impermeabile ed estrarlo dopo che la temperatura è aumentata gradualmente.

Per evitare guasti, non conservare il prodotto in:

1. Luoghi non ventilati e umidi
2. l'auto o il bagagliaio esposti al sole
3. Ambiente con umidità superiore al 90%

※ Si prega di non conservare o posizionare l'obiettivo sotto il sole!

La sua funzione di convergenza delle radiazioni può danneggiare il display LCD

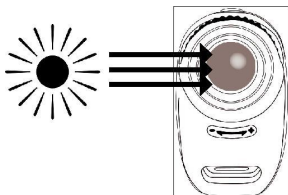


11. USO E PRECAUZIONI DELLA BATTERIA AL LITIO

- Per prevenire perdite, calore e fuoco, ecc.
- Non smontare e modificare il prodotto da soli.
- Non gettarlo nel fuoco o conservarlo a temperatura elevata.
- Evitare il contatto diretto con oggetti metallici come monete o chiavi (in una tasca o in una borsa).
- Se la pelle contatta accidentalmente il liquido fuoriuscito, sciacquare immediatamente con acqua fredda. Se gli occhi o la bocca sono a contatto con perdite di liquido, non strofinare. Risciacquare sotto acqua fredda e consultare un medico.
- Deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Osservare i metodi di trattamento nelle vicinanze quando si getta una batteria al litio usata.

Installa / cambia batteria

1. Aprire il tappo in senso antiorario.

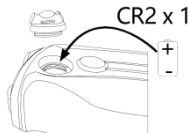

2. Posizionare il polo positivo "+" della batteria verso l'alto (vedere il disegno a sinistra).
3. Stringere il cappuccio della batteria in senso orario dopo aver installato la batteria.

12. MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO

Pulire delicatamente la superficie dell'obiettivo con un panno pulito e morbido per rimuovere le macchie che potrebbero danneggiarlo.

Se ci sono macchie sulla superficie dell'obiettivo, si potrebbe danneggiare l'obiettivo. Utilizzare un panno pulito e morbido per pulire delicatamente. Non toccare l'obiettivo con le dita per proteggere il rivestimento dall'aspetto.

13. CONTATTACI

info@aofar.com

engineer@aofar.com

service@aofar.com

URL : www.aofar.com

14. FAQ

Q: Impossibile visualizzare l'LCD.

A: · Confermare se la batteria è montata.

· Assicurarsi di posizionare la batteria nella direzione corretta (polo positivo "+", polo negativo "-").

· Si prega di confermare se è stato premuto il pulsante Power Source ④.

D: La misurazione della distanza è anormale.

A: · Si prega di confermare se la lente ha sporczia.

· Assicurati di sovrapporre l'obiettivo e il cerchio del segno.

• Modificare un obiettivo per vedere se il risultato è anormale.

AOFAR

www.aofar.com